

МОНТАЖ ПОЛУКОЛОНН И ПИЛЯСТР

ПИЛЯСТРЫ МОНТИРУЮТСЯ ТАК ЖЕ, КАК И ПОЛУКОЛОННЫ!

Полная гарантия исполняется только при четком соблюдении данной инструкции

Полуколонны могут служить обр млением для несущих конструкций



До н ч л р бот изделия необходимо выдерж ть не менее двух суток в помещении, где пл нируется монт ж. Р боты по монт жу необходимо проводить при комн тной темпер туре 18-25°С. Перед уст новкой проверьте внешний вид изделий, соответствуют ли р змеры и орн мент з к з нным ртикул м. Внимание! Возможны незн чительные отклонения или изменения р змеров по ср внению с ук з нными в к т логе.

Необходимо строго следовать инструкции по монтажу и осуществлять монтаж с использованием специальных клеев от Orac n.v.:

Decofix Pro — монт жный клей используется для соединения изделий со стеной и/или потолком.


Decofix Hydro — монт жный клей для н ружного применения и во вл жных помещениях.

Decofix Extra — стыковочный клей. Используется для соединения всех элементов лепного декор между собой.


При монт же изделий OPAK используются инструменты т кие же, к к и для обр ботки дерев . Все элементы можно легко р спилить при помощи ножовки / пилы с мелкими зубьями и стусл , приклеить, дополнительно з крепить с морез ми или прибить гвоздями.

Подготовка поверхностей:


- 1. Подготовьте поверхности перед монт жом лепного декор . Уд лите с поверхностей ст рые обои, грязь и пятн . В случ е, если поверхности были окр шены, необходимо уд лить с поверхностей всю кр ску.
- 2. При н личии н поверхностях трещин и неровностей их необходимо з дел ть.
- 3. Оклеив емую поверхность (включ я листы гипсок ртон) необходимо выровнять, з шп клев ть и обр бот ть грунтовкой глубокого проникновения.
- **4.** Оклеив ем я поверхность должн быть сухой, ровной, твердой, немного шерохов той, прочной, слегк впитыв ющей вл гу, нейтр льной (без присутствия шелочей), без пыли, жир , трешин, неровностей, грязи, пятен, следов кр ски.
- 5. Нельзя клеить лепной декор н не полностью просохшие поверхности. В противном случ е возможны нежел тельные отсливния изделий от оклеив емой поверхности.
- 6. Вл жность оклеив емой поверхности не должн превыш ть 8%; вл жность помещения должн быть не более 40%.
- 7. Монт ж следует осуществлять только в сухих помещениях при комн тной темпер туре $18-25^{\circ}$ С.
- **8.** Монт ж изделий проводится непосредственно н грунтов нную поверхность.

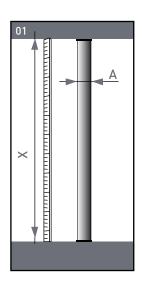


1 Сдел йте р зметку с помощью отвес или уровня в том месте, где пл нируется уст новк изделия, з мерьте ди метр несущей конструкции.

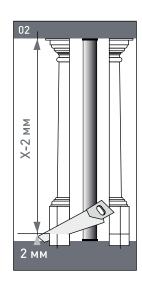


2 Измерьте высоту мест уст новки полуколонны минус 2 мм для д льнейшего р спор . При необходимости подпилите основ ние полуколонны по высоте. Обратите внимание, тодпиливать запрешено!

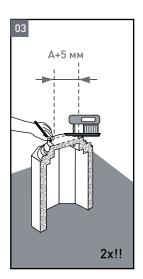


Вырежьте внутреннюю ч сть основ ния (6 зы) полуколонны по р змер м несущей конструкции

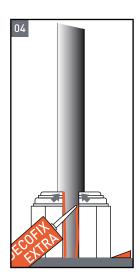


4 Обр мите несушую конструкцию и соедините готовые дет ли между собой при помощи клея для стыков «Decofit EXTRA». Клей н носите с избытком, з полняя всю плоскость стык.

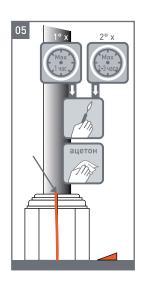


5 Уд лите излишки клея со стык , з тем протрите цетоном.

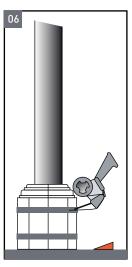


6 Мест стыков з фиксируйте скотчем или скоб ми при помощи мебельного степлер .

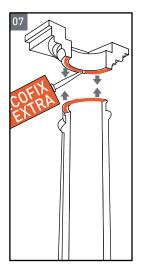


7 С помощью клея для стыков «Decofix EXTRA» соедините полук питель с полуколонной. Клей н носите с избытком, з полняя всю плоскость стык .

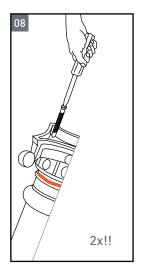


8 Соедините дет ли между собой, дополнительно скрепив их с морез ми.

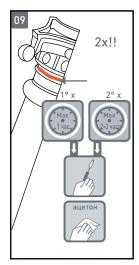

9 Уд лите излишки клея со стык , з тем протрите цетоном.

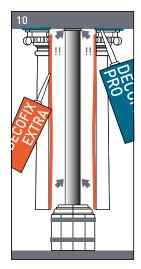

10 Н несите монт жный клей «Decofix Pro» н верхнюю ч сть изделия для последующего крепления к потолку. Обр мите несущую конструкцию и соедините готовые дет ли между собой при помощи клея для стыков «Decofix EXTRA». Клей н носите с избытком, з полняя всю плоскость стык.

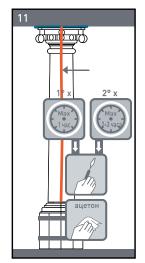


11 Уд лите излишки клея со стык , з - тем протрите цетоном.




12 Мест стыков з - фиксируйте скотчем или скоб ми при помощи мебельного степлер .




13 Н несите клей для стыков «Decofix EXTRA» н верхнюю ч сть основ ния (б зы) для оконч тельного соединения всех элементов. Уд лите излишки клея со стык , з тем протрите цетоном.

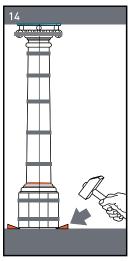


14 3 фиксируйте по кругу изделие в р спор с помощью клиньев.

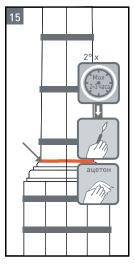

15 Уд лите излишки клея, з тем протрите цетоном.

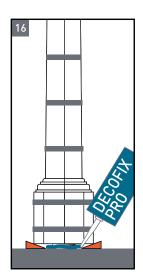

16 3 полните пустоты между полом и основ нием (б зой) колонны монт жным клеем«Decofix Pro».

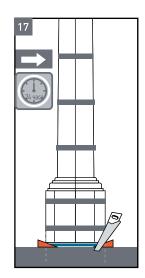


17 После полного высых ния клея (24 ч с) обрежьте выступношие ч сти клиньев с помощью ножовки.



18 После полного высых ния клея «Decofix EXTRA», не р нее чем через 24 ч с , выт - шите скобы (снимите скотч), уд лите излишки клея, срез в их ножом. Прошп клюйте изделие в мест х всех соединений. После полного высых ния шп - клевки з шкурьте мест соединений мелкозернистой шкуркой.



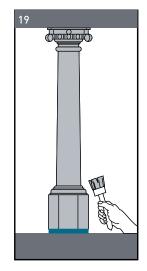

19 Изделия можно крсить через 24 ч с после монт ж . Перед окр ской необходимо обезжирить поверхность для р вномерного н несения кр ски.